Mierlo: 5 juni 2014
Adres: biljartzaal De Vliegert.
Thema: toestand biljarttafels.

Om een einde te maken aan de toenemende kritiek op de biljarttafels en een beter inzicht te krijgen over de technische toestand en het onderhoud van deze tafels, is er een specialist uitgenodigd om helderheid te verschaffen.
Diverse kritische en technisch geïnteresseerden van de biljartclub zijn uitgenodigd om deze inspectie en demonstratie bij te wonen.
Helaas moet gezegd worden dat er enkele criticasters schitterden door afwezigheid, hun mening wordt in de toekomst niet meer zo serieus genomen.

Als erkend biljarttafel kenner, en zelf een gerespecteerd Ereklasse speler, inspecteerde de heer Wiel van Gemert onze biljarts.
Hieronder zijn bevindingen.

Na de eerste verkenning: gaf hij aan dat de lakens en biljarts er goed uit zagen. Hij had ze wel slechter gezien.
Echter er viel aan de loop van de ballen nog veel te verbeteren. Dit hield verband met het onderhoud van de ballen en de neus (rand van de band) van de biljarts.

De ballen: als eerste werd de aanwezigen duidelijk gemaakt hoe de ballen gepoetst moesten te worden. Nooit te glad was het credo. Nooit geweten dacht het “ publiek “. De manier van poetsen beïnvloed de loop van de bal, bewezen door een demonstratie.

Conclusie: de ballen moeten anders behandeld worden bij het schoonmaken. Materiaal en werkwijze hiervoor werd door Wiel aangeprezen en gedemonstreerd, wij zullen deze opvolgen.

Verdere opmerking van Wiel: alle typen aanwezige ballen (drie typen) zijn van gelijkwaardige kwaliteit.
Dit ontneemt de biljartclub gelukkig de nodige discussie wat de beste ballen zijn.

Temperatuur van het laken: de verwarming is er om het laken te drogen niet om het biljart warm te maken. Hier (bij de Vliegert) is de temperatuur goed. Bij een warmer laken lopen de ballen niet beter of sneller, het is alleen maar duurder in elektriciteit.

Onderhoud van de banden: tot vandaag zijn de banden onderhouden volgens ons bekende technieken en richtlijnen van de lakenlegger en biljartfabrikant. Strikt uitgevoerd volgens opdracht.
Wiel kwam met een ons geheel nieuw systeem van gummen en zuigen dat aantoonde dat de loop van de ballen (met of zonder effect) aanzienlijk verbeterde bij zijn methode. Door een perfect uitgevoerde demonstratie van enkele caramboles in diverse patronen werd het verschil in looplijnen op een oud biljart en een door hem behandelde tafel duidelijk zichtbaar.
Ook het bonken van de randen was door het nieuwe onderhoud aanzienlijk teruggebracht.

Conclusie: wij zullen gaan werken met de door Wiel gedemonstreerde methode en materiaal.

De rubbers: dat de rubbers na twee tot drie jaren na montage het beste werken werd door Wiel bevestigd. Na twaalf jaar neemt de kwaliteit weer langzaam af. Bij goede omstandigheden gaan de rubbers soms wel 20 jaren mee.

De neushoogte: de banden dienen strak op de lei te zitten. Hier en daar zit er bij ons verschil in afstelhoogte.

Conclusie: dit verdient bij het verlakenen verholpen te worden. Zo niet zal het de loop van de ballen blijven beïnvloeden.

Het laken: de bij ons gemonteerde lakens, Simonis, zijn van de beste kwaliteit, hier hoeft niks aan veranderd te worden.

Het zuigen van het biljart: aangezien de lakens geen vleug hebben, maakt het niet uit hoe er gezogen wordt, in de lengte of breedte. Wel dient uitdrukkelijk vermeld te worden dat het laken nabij de randen extra aandacht nodig heeft aangezien hier de loop van de bal beïnvloed wordt. Als bijzonderheid werd een mondstuk gedemonstreerd om de randen te zuigen, dat dit zeer belangrijk is wees wederom een demonstratie uit. Het moet voorkomen worden dat de randen en of het laken vervuild worden door kalk van het krijt en talkvet van biljarters. Voor het biljarten de handen wassen en bij het krijten het overtollige krijt van de pomerans blazen of tikken.

Conclusie: met het nieuw aangereikte materiaal (mondstuk en nieuwe handschoen) zullen de aanbevelingen worden opgevolgd.

Het bonken: het bonken wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de ballen bij een vettige rand in de rubbers klimmen. Ook een slechte bevestiging van de banden, zij het in mindere mate, heeft hier invloed op. Bij een schone vetvrije band zal het bonken tot een aanvaardbaar niveau dalen. Een demonstratie met een nieuw stuk laken bevestigde deze zienswijze.

Conclusie: de banden krijgen periodiek extra aandacht en zullen met de gum worden schoongemaakt, door een nog aan te wijzen schoonmaker. Verder wordt het aan te schaffen mondstuk gebruikt om de randen te zuigen en de nieuwe handschoen om het te vervolmaken.

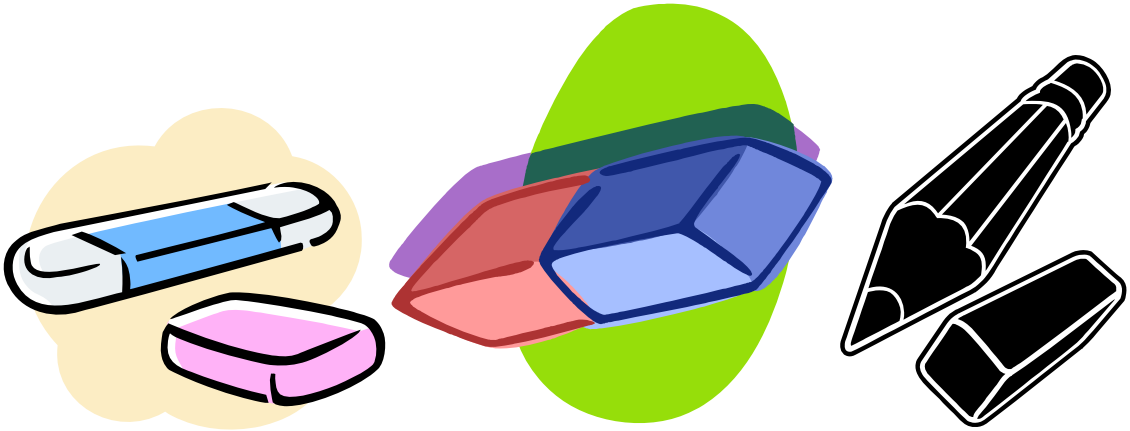

Dit is in het kort een samenvatting van de aanbevelingen die door de heer Wiel van Gemert zijn aangereikt.
Zijn uitleg gestaafd door demonstraties liet niks te wensen over.
Na de technische kant van het verhaal en zijn schoonmaakactie op biljart nummer twee, liet Wiel de aanwezigen nog even genieten van zijn biljartkwaliteiten en de resultaten van zijn inspanningen.
Kortom een leerzame middag, waaraan wij hopelijk nog veel biljartplezier kunnen beleven als de aanbevelingen worden opgevolgd, en iedereen zich houdt aan het schoonhouden van onze tafels.

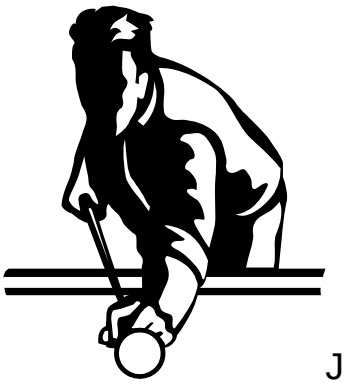

Jan A.H.